


## MINUTKA PERFECT TM 89

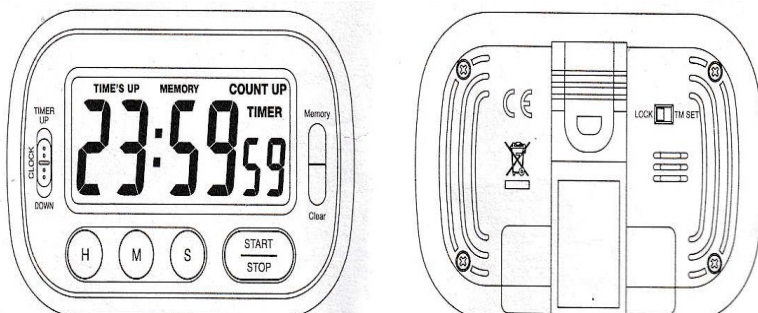

### FUNKCE

Hodiny: formát zobrazení času 24h

Odpočítávací: Měření času

Paměť měření

### Instalace baterií:

Otevřete přihrádku na baterie a vložte baterie AAA (R3) podle orientace +/-, přihrádku na baterie zavřete.

Hodiny - nastavení času:

1. Zkontrolujte, zda je na přední straně nastavena poloha CLOCK, poté na zadní straně do polohy TM SET
2. Stisknutím tlačítek H-hodina/M-minuty/S-sekundy nastavte aktuální čas.
3. Posuňte zip na zadní straně pouzdra zpět do polohy LOCK (zajištěno)

### Odpočítávání

1. Posuvník na přední straně krytu by měl být nastaven na TIMER DOWN a číslice 0:00:00 na displeji TIMER
2. Stisknutím tlačítek H/M/S nastavte čas měření (podržetím tlačítka urychlíte změnu nastavené hodnoty jednotky)
3. Stisknutím tlačítka START/STOP spustíte odpočítávání, po skončení odpočítávání se na cca 1 minutu rozezní zvukový alarm a začne se odpočítávat čas (na displeji bude blikat TIME UP). Stiskněte tlačítko START/STOP pro vypnutí alarmu a resetování měření času.
4. Během odpočítávání můžete měření kdykoli zastavit stisknutím tlačítka START/STOP a vynulovat měření času stisknutím CLEAR.

### Paměť měření

1. Po nastavení doby měření (bod 2) si uživatel může stisknutím tlačítka MEMORY zapamatovat nastavenou hodnotu pro budoucnost, kterou uložíme tlačítkem MEMORY (jezdec na přední straně pouzdra musí být v poloze TIMER DOWN).

### Měření času – Up

1. Posuvník umístěný na přední straně krytu by měl být nastaven do polohy TIMER UP (na displeji se zobrazí čísla 0:00:00 a nápis COUNT UP)
2. Chcete-li spustit odpočítávání směrem nahoru, stiskněte START/STOP
3. Po stisknutí tlačítka CLEAR bude měření vynulováno
4. Maximální čas měření je 23:59:59 sekund, po této době se počítadlo zastaví a alarm bude znít přibližně 1 minutu. Pro vypnutí stiskněte START/STOP.

PRODEJCE: B.KUSMIČ

IZORA ŠTERNBERK

<https://www.izorakc.cz>